


NÁVOD K OBSLUZE

PANTHER[™] DIGITAL 5.1

Svařovací kukla s automatickým stmívajícím filtrem ADF

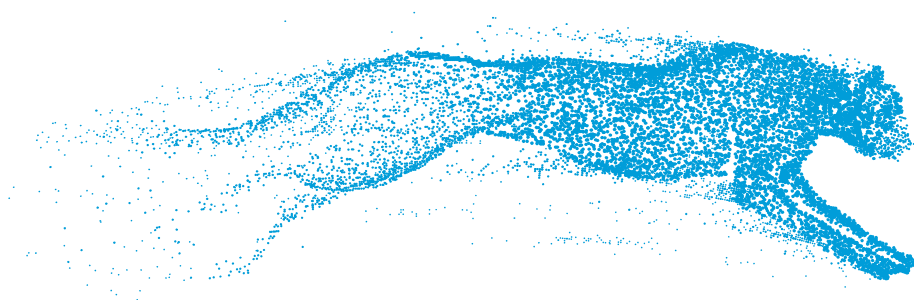

Pozor!

Přečtěte si a pochopte všechny instrukce před použitím! Mohlo by dojít k vážnému poranění, jestliže uživatel nedodrží výše uvedená upozornění a / nebo nedodrží návod k obsluze.

ÚVOD

Automatické zatemnění helmy s vylepšenou optikou s vysokým rozlišením poskytuje novou generaci ochrany obličeje a očí. Pokročilá integrovaná technologie, jako je LCD, detekce optoelektroniky, solární energie a mikroelektronika, vytváří jednu z nejbezpečnějších, nejrychlejších a nejspolehlivějších autoztmavujících helm.

Samostmívací kukla efektivně chrání oči a tvář před jiskrami, rozstříkem a škodlivým zářením za normálních svařovacích podmínek, ale také uvolní operátorovi obě ruce. Následkem je zvýšená účinnost a lepší kvalitu svarů. Může být široce používán pro různé svařování, řezání, obloukové drážkování atd.

Varování



- Samostmívací kukla není vhodná pro "svrchní" svařování, svařování / řezání laserem nebo s použitím oxyacetylenových svařovacích / řezacích aplikací.
 - Kukla nechrání před výbušnými zařízeními nebo korozními kapalinami. Pokud jsou tato nebezpečí přítomna, musí být použito dalších ochranných pomůcek.
 - Při použití svářečské kukly je nutno po celou dobu nosit nárazuvzdornou, ochranu očí, brýle, které odpovídají aktuálním specifikacím ANSI.
 - Vyhněte se pracovním polohám, které by mohly vystavit nechráněné oblasti těla jiskření, rozstříkávání, přímému nebo odraženému záření. Použijte vhodné ochranné pomůcky.
 - Neprovádějte žádné úpravy kazety ADF nebo přílby, kromě těch, které jsou uvedeny v této příručce.
 - Nepoužívejte žádné náhradní díly jiné než uvedené v tomto manuálu. Neoprávněné úpravy a náhradní díly zruší záruku a vystaví uživatele riziku zranění.
 - Neponořujte tuto přílbu do vody, protože tento model není vodotěsný.
 - Nepoužívejte žádné rozpouštědla na součástech ADF ani na helmu.
 - Doporučený rozsah provozní teploty pro tuto kazetu ADF je -10°C~65°C (14°F~149°F). Nepoužívejte toto zařízení nad rámec těchto teplot.
- Nedodržení těchto varování a / nebo nedodržení všech provozních pokynů by mohlo vést k vážnému zranění.

1. Před svařováním.

The PANTHER DIGITAL 5.1 svařečská kukla je ihned připravena k použití. Před svařováním je třeba nastavit si náhlavní kříž a vybrat správný ochranný stupeň.

Před začátkem svařování vždy zkontrolujte kompletní kuklu i filtr a přesvědčte se, že nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda je ochranné sklo čisté, a že žádná nečistota nezakrývá senzory na přední straně čočky. Také zkontrolujte, zda je správně namontována filtrační kazeta.

Zkontrolujte všechny činné části nemají známky opotřebení nebo poškození před každým použitím - každý škrábanec, prasklina nebo poškozené části musí být okamžitě vyměněny.

Nastavte požadovaný ochranný stupeň otočením regulátoru (viz. Tabulku ochranných stupňů).

Ujistěte se, že daný ochranný stupeň je vhodný pro danou práci.

Upravte čelenku tak, aby byla kukla co nejnižší na hlavě a co nejbližší k tváři. pomocí vymezovací podložky nastavte úhel kukly v její spodní poloze.

2. Volba ochranného stupně.

Ochranný stupeň lze nastavit ručně v rozsahu DIN 9-13. Zkontrolujte tabulku ochranných stupňů, která Vám pomůže vybrat správný stupeň pro danou svařečskou práci. Zvolte požadovaný ochranný stupeň otočením regulátoru (viz. Tabulku ochranných stupňů).

□

Welding Process	Arc Current (Amps)													
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		
MMA					9	10		11		12		13		14
MIG (těžké)							10	11		12		13		14
MIG (lehké)							10	11		12	13		14	15
TIG			9	10		11		12		13		14		
MAG						10	11	12		13		14		15
Arc Gouging								10	11	12	13	14		15
PAC							11		12			13		
PAW		8	9	10	11	12		13			14			15

poznámka:

MMA: svařování s obalenou elektrodou

MIG : svařování tavící se elektrodou v inertním plyně

TIG: svařování wolframovou elektrodou v inertním plyně

MAG: svařování tavící se elektrodou v aktivním plyně

PAC: dělení materiálu

(řezání) plazmou

PAW: svařování plazmou

3. Parametry

ADF kazeta	Certifikovaná, automaticky stmívaná kazeta LCD filtru podle EN379. Rozměry: 133x114x10mm True Color - s vynikajícími optickými vlastnostmi a realistickým barevným vykreslením
Rozměr okýnka	100 x 83.4 mm (diagonálně 5.1")
UV/IR ochrana:	DIN 15 neustále
Světlé zatemnění:	DIN 4
Tmavé zatemnění:	DIN 5 - DIN 9 , DIN 9 - DIN 13
Reakční čas:	0,00001 s
Opoždění:	Bezproblémová úprava (0.1 - 0.9s)
Citlivost:	Bezproblémová úprava
Senzory:	4 infracervené senzory
Zdroj napájení:	Solární článěk + lithiová baterie (CR2450)
Zapnutí/Vypnutí:	Plně automatické - spací mód
Funce:	"Svařování" / "Broušení"
Operační teplota:	-10°C to +65°C
Teplota uskladnění:	-20°C to +85°C
Materiál kukly:	polyamid odolný proti nárazu(Nylon) DIN EN 175 B CE
Celková hmotnost:	585 g

3.1 Označení

	4/5-9 / 9-13	CSS	1	/	1	/	1	/	1	/	EN379
Světlé zatemnění	4/5-9										
Tmavé zatemnění	9-13										
Výrobce ID		CSS									
Optická třída			1								
Rozptýlení třídy světla				/	1						
Změny v třídě světelné propustnosti					/	1					
Třída závislosti na úhlu						/	1				
Certifikační značka nebo číslo normy										EN379	

Pozor!

Svařovací kukla nesmí být vystavena rozstříku při svařování, který je větší než 43 gramů a rychlost dopadu je větší než 120 m s. Kukla odpovídá standardu DIN EN175: 1997 (úroveň B). Kukla nechrání jiné části těla kromě hlavy, proto nezapomeňte na účinnou ochranu celého těla!

Pozor!


Před svařováním udržujte čistý filtr, čočku předního krytu, čočku vnitřního krytu a čtyři optické senzory. Pokud je čočka předního krytu a krytka uvnitř krytu rozmazaná, okamžitě je vyměňte.

TRUE COLOR

Samostmívací helma využívá pokročilou technologii True Color, uživatelé mohou díky nové komplexní technologii nástřiku svařovat se zvýšenou jasností, brousit s přesností v režimu broušení a nakonec vidět výkonnost práce v celém spektru barev. Není třeba sundat kuklu, abyste viděli jasně! Výsledky zvyšují kvalitu svařování, účinnost a zlepšují bezpečnost.

4. Nastavení

4.1. Ovládací panel

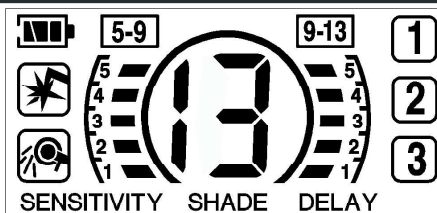

1	2	3	4	5
Stav baterie	Svařování	Broušení	Zatmavení 5-9	Zatmavení 9-13
6	7	8	9	
SENSITIVITY	DELAY	SHADE	Paměť	
Citlivost: 1 (nízká) 5 (vysoká)	Zpoždění: 1 (krátká 0.1s) 5 (dlouhá 0.9s)	Stupeň zatmavení		

V režimu broušení je funkce ztmavnutí vypnutá. Během této doby je displej LCD nejjasnějším stavem, čímž získáte jasnější výhled vedle maximální ochrany.

4.2 Regulátor citlivosti (Sensitivity):

Před svařováním nastavte citlivost na vysokou hodnotu, při relativně silném osvětlení (filtr se zatemní). Potom nastavte citlivost na nižší hodnotu, pokud se filtr nevrátí do světlého stavu (nesměřujte kuklu do zdroje světla, ale k svařovanému obrobku). V průběhu svařování nastavte citlivost co nejvýše, aby nebyla omezena rychlost stmívání.

Pozor! Operátor musí přestat používat kuklu a kontaktovat svého prodejce pokud je rychlost ztmavení pomalá nebo nedojde ke zatemnění.

4.3. Regulátor zatmavení (Shade)

Před svařováním nastavte vhodný ochranný stupeň na základě daného druhu svařování. (Viz. Tabulka ochranných stupňů). V případě, že ochranný odstín filtru je příliš tmavý nebo světlý, upravte to pomocí regulátoru.

Pozor! Chraňte své oči! Mějte na vědomí, že při použití nesprávného ochranného stupně při svařování hrozí riziko poranění očí. Když stupeň tmavosti není pro Vás vhodný (ochranné sklo není dostatečně tmavý), použijte jiný ochranný prostředek! Pokud operátor nedokáže vyřešit problém, je nutné nepoužívat kuklu a okamžitě kontaktovat svého prodejce!

Pro PANTHER DIGITAL 5.1 má dva nastavitelné stupně zatmavení:

DIN 5 - DIN 8 a DIN 9 - DIN13. Vyberte si vhodný stupeň zatmavení dle svářečské práce. Použijte pomocnou tabulku nacházející se na straně 18.

4.4 Regulátor ztmavení (Delay)

S regulátorem zpoždění můžete nastavit dobu zpoždění (čas přepnutí z tmavého režimu do světlého režimu) v rozsahu 0,1 až 1,0 s. Toto ovládání je navrženo kvůli ochraně očí svářeče před ostrými zbytkovými paprsky po ukončení svařování. Příliš rychlé přepnutí do světlého stavu může být nebezpečné. Přepínací doba se může lišit podle typu svařování a nastavení citlivosti. Když filtr bliká během svařování nízkým proudem, zvýšte zpoždění pomocí regulátoru.

Kontrolka "Low Battery" usnadňuje kontrolu funkce LCD kazety. Když kontrolka svítí červenou barvou, je nutné vyměnit baterii. V LCD kazetě je umístěna jedna CR2052 baterie. Tuto baterii lze vyměnit bez použití nářadí.

Režim Weld / Grind lze zvolit nastavením čísla Grind / Shade.

Indikátor "GRIND FLASH" bude blikat při použití režimu broušení.

Poznámka: V režimu Grind se nesvařuje, snímač ADF nebude ztmavovat.

5. Nastavení paměti

3 nejčastěji používané nastavení lze snadno uložit a znovu aktivovat pomocí 3 tlačítek MEMORY (12) na pravé straně obrazovky. Při použití této přílby se automaticky uloží poslední nastavení automatického podavače (uloženo asi 5 minut poté). Při příštím svařování se automaticky znovu aktivují poslední nastavení.

- Chcete-li uložit dokončené nastavení svařování, stiskněte a podržte jedno z paměťových tlačítek a zastavte, když ikona 9 přestane blikat.
 - Chcete-li aktivovat uloženou paměť, stiskněte tlačítko paměti.
- Poznámka: aktivovat paměť můžete pouze při svařování. Pokud právě používáte funkci broušení, změňte svařování.

6. Úprava kukly


Pracovní pozice a pozorovací úhly jsou různé. Operátor může nastavit hlavový pás v 5 parametrech:

- 1- Výběr úrovně očí pomocí tlačítek pro úpravu čelenky (25).
- 2- Zvolte úhel pohledu segmentovou polohovací deskou (24).
- 3- Nastavte obvodovou velikost hlavy stisknutím a otáčením knoflíku pro nastavení těsnosti (19).
- 4- Zvolte vzdálenost očí od LCD kazety (ADF) nastavením šroubů pokrývky hlavy na 1 z 5 otvorů na posuvníku poklopu (18). Zkontrolujte, zda jsou obě strany rovnoměrně umístěny pro správné vidění.
- 5- Vyberte výšku pokrývky hlavy nastavením blokovacích podložek (17,23) nahoru nebo dolů na nastavení Blokování ostříkovačů (21).

7. Problémy

Poruchy	Řešení
ADF netmavne při svařování.	- Zastavte svařování nebo řezání. - Ujistěte se, že senzory směřují k oblouku. -Zkontrolujte režim WELD nie GRIND. -Přečtěte si doporučení citlivosti a nastavte citlivost. -V případě potřeby vyměňte baterii.
ADF zůstane tmavý i po svařování	- Upravte citlivost na nižší úroveň (úroveň 1). -Pokud je místo svařování extrémně jasné, doporučuje se snížit okolní úroveň světla.
Spouštění ADF během svařování.	- Pokud je to možné, zvyšte citlivost. - Ujistěte se, že senzory směřují k oblouku a neobsahují žádné překážky. - Zvýšení zpoždění 0,1 - 0,3 sekundy může snížit spínání.
Nekonzistentní číslo odstínu v rohu kazety ADF.	- Je to přirozená vlastnost a pro oči nebude nebezpečná. -Pro dosažení maximálního pohodlí se snažte zachovat úhel pohledu přibližně na 90 °.

8. PANTHER DIGITAL 5.1 seznam dílů

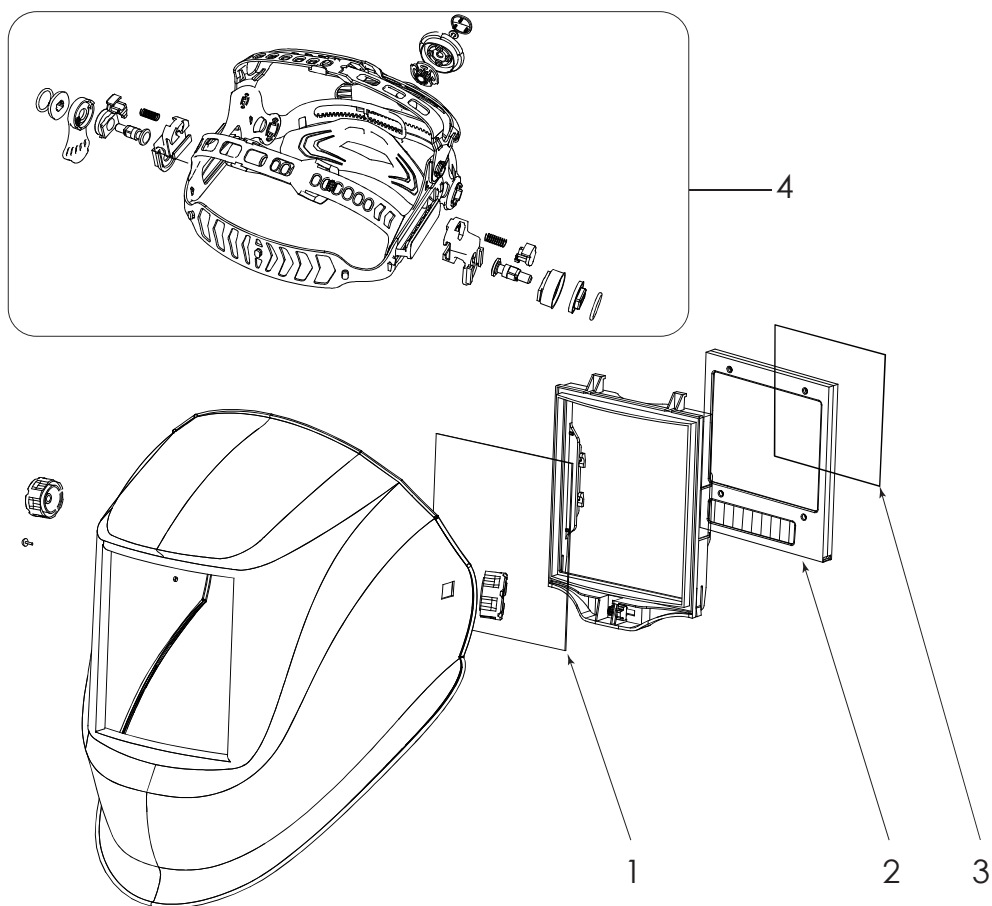

	Název	Art. Nr.
1	Venkovní ochranné sklo	8PNTHR51OUTCL
2	ADF kazeta	-
3	Vnitřní ochranné sklo	8PNTHR51INNCL
4	Vyměnitelný přezka hlavy	8PNTHR4651HDG
	Potítko	8PNTHR4651SWBD